

Configurações

- [Leitor de Código de Barras](#)
- [Exportar Automático](#)

Leitor de Código de Barras

Com estes recurso é possível editar os campos de informações do lote atual ou iniciar a abertura de um novo utilizando uma pistola de código de barras.

Aqui serão configuradas os parâmetros de comunicação (caso seja serial) e o comportamento do supervisor ao detectar que foi passado um código de barras.

Tipo do Leitor

Primeiramente determine o tipo de conexão com o leitor se é USB ou via comunicação serial.

☐ Ligado (usb) ☐ Ligado (serial)

Configurações Serial

Se o leitor for USB ignore esta etapa.

Caso o leitor seja serial configure os campos abaixo de acordo com o manual da pistola.

Os campos de texto abaixo do botão Aplicar são apenas para testar o que está sendo retornado do leitor. A esquerda deve aparecer toda a etiqueta e na direita os valores quebrados em partes (se estiver configurado, mais informações abaixo).

Código de Barras (Serial)

Porta	COM3	▼
Baud Rate	9600	▼
Data Bits	7	▼
Stop Bits	One	▼
Parity	None	▼
Handshake	None	▼

Aplicar Parâmetros

	Lote	
	Campo 1	
	Campo 2	
	Campo 3	
	Campo 4	
	Campo 5	
	Campo 6	
	Campo 7	
	Campo 8	

Ação

Próxima configuração é qual ação será executada ao detectar um código de barras.

- ☒ Editar Lote Atual
☐ Novo Lote

Editar Lote Atual: Abre a tela para editar as informações do lote atual e preenche os campos com as informações da etiqueta.


Novo Lote: Abre a tela para iniciar um novo lote e preenche os campos com as informações da etiqueta.

Note que para ocorrer as operações o supervisor deve estar na tela F1 no momento da leitura do código de barras.




Confirmar Automático

Esta opção permite que o supervisor conclua a ação automaticamente, caso contrário ele vai ficar aberto na tela aguardando a resposta do operador (preencher outros campos, confirmar ou cancelar).



Esta opção pode ser útil para abrir lotes sem precisar interagir com o supervisor.
Configure a ação para **Novo Lote** e deixe marcado a opção **Confirmar Automático**.

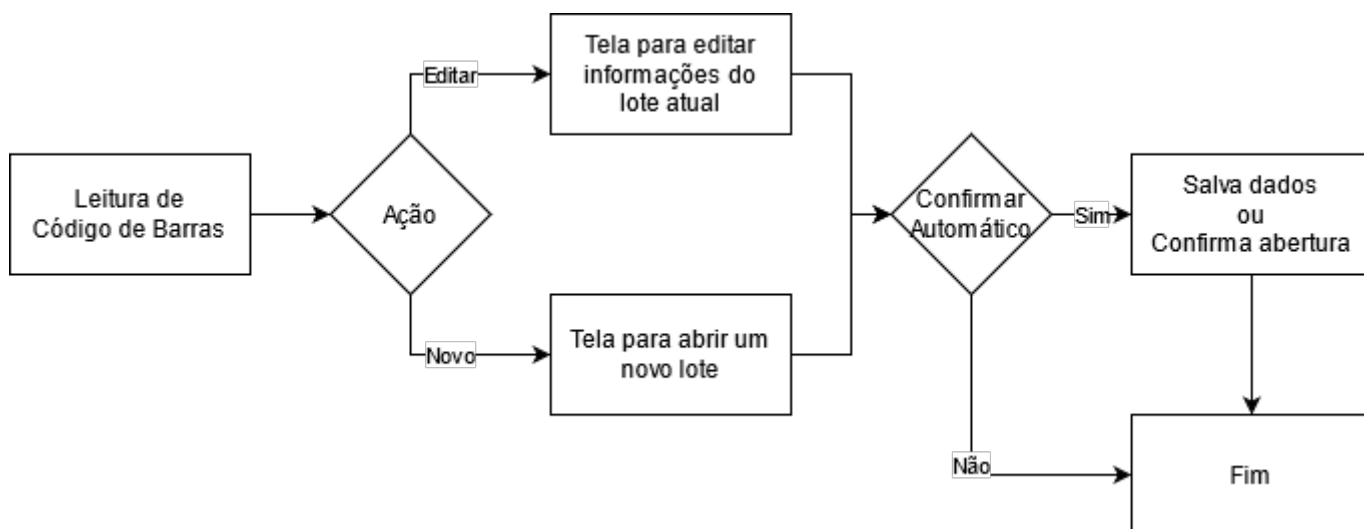

Tamanho Mínimo

No modo USB o teclado pode ser confundido com o leitor, para evitar entradas falsas ele verifica a quantidade de caracteres retornado pelo leitor e só prossegue se for maior do que o configurado

neste campo.

Tamanho Mínimo	5
----------------	---

Quebra dos dados

Caso o código de barras não seja apenas um código e possua informações ele pode ser quebrado em partes para preencher as informações do lote.

		Posição no Código de Barras	
		Início	Qtd
Lote		1	99
Campo 1	Produto	0	0
Campo 2	Operador	0	0
Campo 3	Fornecedor	0	0
Campo 4	Madeira	0	0
Campo 5	Campo 5	0	0
Campo 6	Campo 6	0	0
Campo 7	Campo 7	0	0
Campo 8	Campo 8	0	0

O **Início** define a posição inicial da informação dentro do código de barras e a **Qtd** a quantidade de caracteres a partir da posição inicial. Deixe o início em 0 para desabilitar.

Contagem da posição inicia em 1.

Exemplo:

LKJ000698JOSE

Neste exemplo vamos supor que a parte **000698** represente o lote, então para colocar essa informação no campo do lote usaremos as seguintes configurações.

Lote		Início	Qtd
		4	6

O início fica em 4 que corresponde ao primeiro dígito do lote e a quantidade em 6 é o total de caracteres que a porção do lote possui.

```
LKJ000698JOSE <-- Etiqueta
1234567891234 <-- Posição

LKJ 000698 JOSE <-- Etiqueta
123 456789 1234 <-- Posição
```

Neste exemplo as informações ficariam preenchidas da seguinte forma:

ID	12.345.684
Etiqueta	LKJ000698JOSE
Lote	000698
Num 0	0

O campo etiqueta sempre recebe a leitura completa do código de barras.

Exportar Automático

O recurso de exportar gera um arquivo CSV na pasta configurada com todas as leituras de toras/tábuas medidas no dia.

O exportar opera em plano de fundo bastando estar com o supervisorio aberto e logado com algum usuário.

☒ **Habilitado**

Pasta
C:\Users\work\Desktop Alterar

☒ **Arquivo fixo (contínuo)**
dados.csv

☐ **Um arquivo por dia**
yyyyMMdd'.csv'

☐ **Novo arquivo a cada coleta**
yyyyMMdd HHmmss'.csv'

Intervalo (min) 2

Habilitado

Liga/desliga o recurso de exportar.

Padrão: Desligado

Pasta

Pasta destino para salvar o arquivo CSV.

Padrão: Desktop

Arquivo fixo

Neste modo o recurso de exportar utiliza sempre o mesmo arquivo. No campo é configurado o nome deste arquivo.

No exemplo o arquivo exportado fica em C:\Users\work\Desktop\dados.csv

Padrão: dados.csv

Um arquivo por dia

Novo arquivo a cada coleta

Ambos os modos utiliza um nome baseado na data/hora da exportação. No campo é configurado o nome do arquivo e ele utiliza uma formatação de data/hora no nome (ver tabela abaixo).

Para inserir textos no nome coloque entre aspas simples.

No exemplo "**yyyyMMdd'.csv'**" é gerado um arquivo com o nome "**20200129.csv**"

A porção yyyyMMdd gera a data 20200129 e '.csv' complementa com o ponto e extensão.

Padrão: yyyyMMdd'.csv'

Padrão: yyyyMMdd HHmmss'.csv'

Tabela de códigos:

Código	Função	Exemplo
yyyy	ano	2020
MM	mês	01

dd	dia	29
HH	hora	16
mm	minuto	43
ss	segundo	30

Intervalo

Intervalo em minutos para exportar os dados.

Padrão: 10